

Facultad de Física. Universidad de Barcelona

# Contribución al estudio de las aleaciones de Cu-Zn-Al mediante calorimetría y emisión acústica

Autora: Carlota Eugenia Auguet Sangra

## 6. CONCLUSIONES

1. Se han estudiado los procesos  $\beta \rightarrow m$  de muestras de Cu-Zn-Al extraídas de un mismo monocrystal, y se ha observado que muestras nominalmente idénticas presentan diferencias en las temperaturas de transformación y en los valores de  $Q$  y  $\Delta S$  que pueden ser superiores a la incertidumbre en la determinación de los mismos. La aplicación de consecutivos tratamientos térmicos (TT1, enfriamiento al aire, o TT2 enfriamiento por templado) a una misma muestra, sobre un conjunto de muestras nominalmente idénticas, permite discernir los diferentes efectos que producen ambos TT en la transformación martensítica. Las diferencias esenciales observadas son: un carácter explosivo en el inicio de la transformación, la cual empieza simultáneamente a la E.A., en las muestras sometidas a TT1, mientras que para el TT2 la E.A. comienza mucho antes que la señal calorimétrica, a pesar de que ésta delata pequeños dominios de transformación a temperaturas superiores a la del inicio del grueso de la transformación. Se han podido evaluar con fiabilidad los términos elásticos ( $\Delta H_{el}$ ) y de fricción ( $E_{fr}$ ), resultando más elevada la energía elástica en las muestras sometidas a TT2, mientras que la  $E_{fr}$  es similar en ambos casos. Los resultados nos permiten interpretar que con el templado (TT2) se crean tensiones en la matriz que facilitan la nucleación, y que el carácter inicialmente más termoelástico que presenta la transformación a partir de un TT2 es debido

a la introducción de defectos en la red, mientras que éstos no juegan un papel muy relevante en cuanto a la E fr. A pesar de las diferencias observadas, el comportamiento global de las temperaturas de transformación en ambos casos nos indica que el grado de orden de las muestras sometidas a uno u otro tratamiento térmico no difiere de forma apreciable.

2. Se ha comparado la evolución de la transformación martensítica en muestras nominalmente idénticas sometidas a ciclado térmico sucesivo (400 ciclos), a partir de TT1 y TT2, contrastando las temperaturas de transformación con los resultados ya existentes en la bibliografía. El conjunto global de resultados sugieren que 400 ciclos no son suficientes para asegurar la no evolución de los parámetros estudiados, si bien el carácter "burst", mucho más marcado inicialmente en las muestras sometidas a TT1, desaparece generalmente en  $\sim 100$  ciclos. La disminución de la transformación tipo "burst" es debida a la creación de dislocaciones a lo largo del ciclado sucesivo. La más rápida evolución de las temperaturas de transformación y de las energías elástica y de fricción en las muestras sometidas a TT1 nos hacen suponer que la creación de dislocaciones con el ciclado sucesivo es mayor en las muestras sometidas a TT1, durante los  $\sim 100$  primeros ciclos. Asimismo, la evolución global de las temperaturas en ambos casos sugiere que las dislocaciones producidas en el ciclado sucesivo deben intervenir en los mecanismos que facilitan la

nucleación y el crecimiento de las placas de martensita, pero también deben generarse tipos de dislocaciones que dificulten el avance de las interfasas y retrasen la consecución de la transformación. Por otro lado, según los resultados, dichas dislocaciones no producen un aumento indefinido de  $\Delta H_{el}$  y  $E_{fr}$ .

Aceptando la hipótesis de que con el ciclado sucesivo la termodinámica de la transformación no varía ( $\Delta H_{quim}$ ,  $T_0$ ), a medida que se suceden los ciclos hay una parte del material que no transforma. La martensita retenida observada no es suficiente para justificar cuantitativamente este hecho. Debe aceptarse, por tanto, que  $\int \delta Q / T$  puede no ser siempre una buena aproximación a  $\Delta H_{quim} / T_0$ , además de cambios en  $\Delta H_{quim}$ .

Algunas anomalías observadas en las muestras sometidas por segunda vez a un ciclado sucesivo largo inducen a pensar que los tratamientos térmicos aquí utilizados (15'a 850° C) pueden no ser suficientes para devolver a la muestra a su estado inicial.

3. Se han estudiado las transformaciones martensíticas en muestras de Cu-Zn-Al con precipitados y en el seno de  $\beta$ , crecidos a partir de un tratamiento térmico específico, con tiempos de crecimiento ( $t^*$ ) variables entre 0 y 100 s, comparando los resultados con los de una muestra nominalmente idéntica sometida a TT1. Los cambios bruscos observados en el comportamiento global entre  $t^* < 20$  s y  $t^*$

Y 40 s se atribuyen a un posible cambio en la coherencia de los precipitados, y al mayor tamaño de éstos, que implica una modificación del campo de esfuerzos entre los precipitados y la matriz, y que afectan la interacción entre la matriz y la martensita. Asimismo, la evolución de la relación entre el número de cuentas de la E.A. entre la transformación inversa y la directa indica que la interacción de los precipitados con la transformación produce un efecto diferente que con la retransformación. También se ha observado que el desplazamiento de las temperaturas como consecuencia de la presencia de los precipitados es un efecto permanente.

## APENDICE 1.

Representación gráfica de la sensibilidad del calorímetro en función de T correspondientes a RM2 (Figura 1) y RM3 (Figura 2).

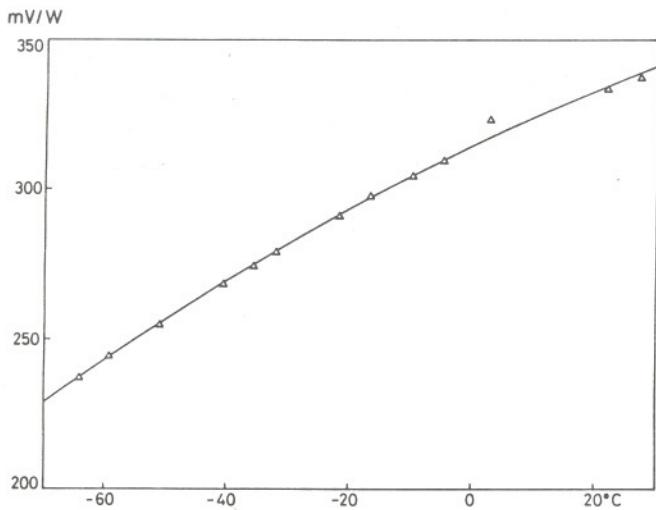


Figura 1: (Δ) puntos experimentales.  
Línea continua: ajuste de 2º grado (T en K)

$$S(\text{mV}/\text{W}) = -3.36095 \times 10^{-3} T^2 + 0.990713 T + 314.714$$

coef. de correlación = 0.998816  
dominio de temperaturas: 200- 300 K.

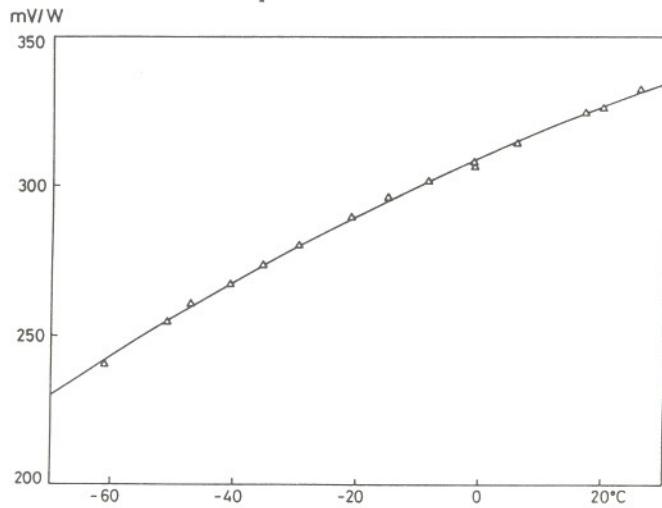




Figura 2: (Δ) puntos experimentales.  
Línea continua: ajuste de 2º grado (T en K)

$$S = -3.11139 \times 10^{-3} T^2 + 0.920751 T + 309.724$$

coef. de correlación = 0.999699  
dominio de temperaturas: 200- 300 K.

## APENDICE 2.

2.1. Amplificación de un pico calorimétrico detectado a temperatura superior a la Ms considerada en muestras sometidas a TT2.

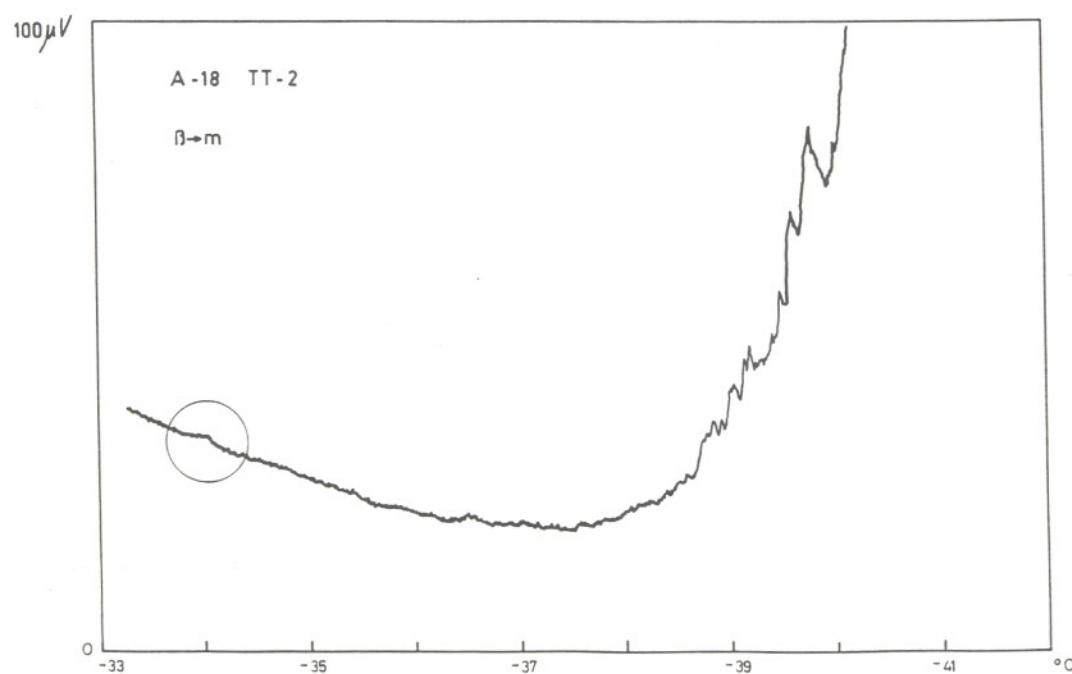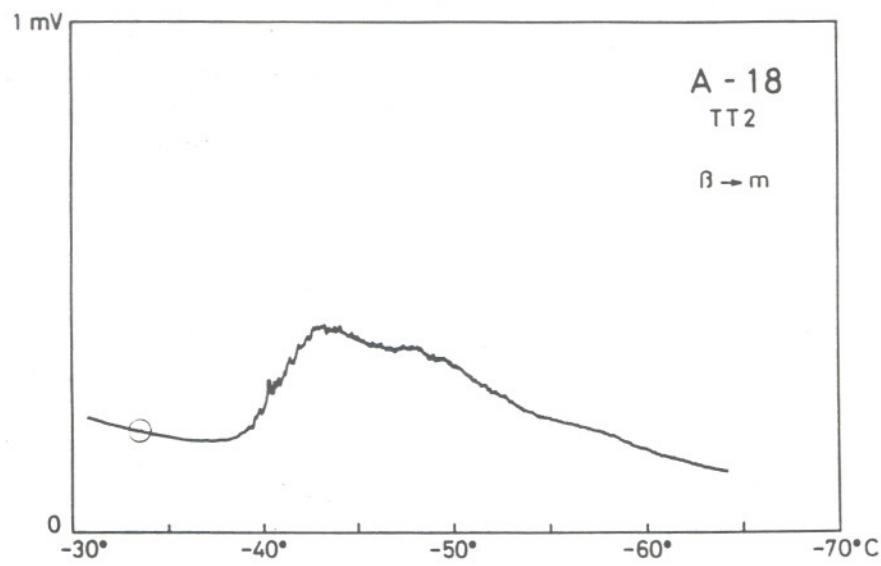


2.2. Error introducido en los valores de  $Q$ ,  $\Delta S$  y en el parámetro  $\Delta T(0.5)$ , según la elección de la línea de base. Ejemplos en la muestra A-18, TT2:

ciclo 202:

$$As = -59.5^{\circ}\text{C} \quad Af = -33.5^{\circ}\text{C} \quad Q = 278 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.22 \text{ J/mol K}$$

$$As = -59.5^{\circ}\text{C} \quad Af = -32.5^{\circ}\text{C} \quad Q = 278 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.22 \text{ J/mol K}$$

Ciclo de histéresis no alterado:

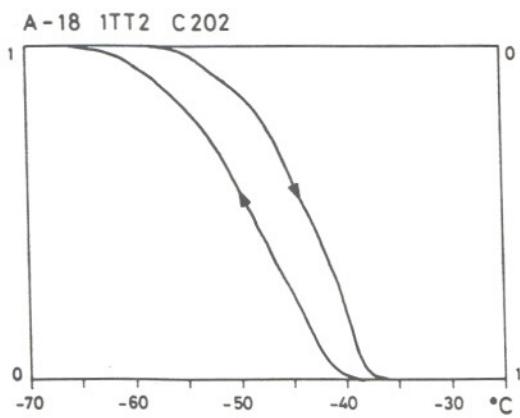


ciclo 300:

$$Ms = -36.0^{\circ}\text{C} \quad Mf = -66.0^{\circ}\text{C} \quad Q = 256 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.15 \text{ J/mol K}$$

$$Ms = -36.0^{\circ}\text{C} \quad Mf = -69.0^{\circ}\text{C} \quad Q = 267 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.20 \text{ J/mol K}$$

Implica una variación en  $Q$  y  $\Delta S$  del 4%. El parámetro  $\Delta T(0.5)$  disminuye en menos de 1 K (línea a trazos).

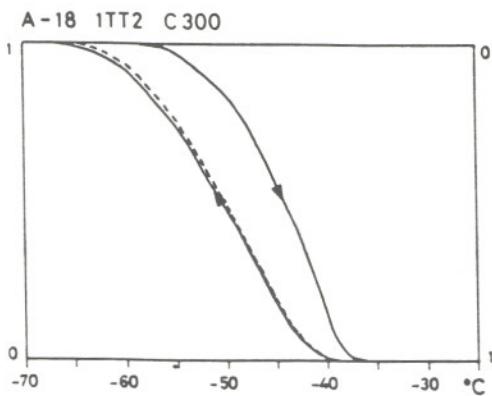

Si variamos las temperaturas de la retransformación:

$$As = -59.5^{\circ}\text{C} \quad Af = -35.5^{\circ}\text{C} \quad Q = 278 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.22 \text{ J/mol K}$$

$$As = -60.5^{\circ}\text{C} \quad Af = -34.5^{\circ}\text{C} \quad Q = 283 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.24 \text{ J/mol K}$$

Implica una variación en  $Q$  y  $\Delta S$  del 2 %, pero no altera el


ciclo de histéresis.

ciclo 302:

$$M_s = -36.5^\circ\text{C} \quad M_f = -69.0^\circ\text{C} \quad Q = 266 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.19 \text{ J/mol K}$$

$$M_s = -36.0^\circ\text{C} \quad M_f = -66.5^\circ\text{C} \quad Q = 255 \text{ J/mol} \quad \Delta S = 1.14 \text{ J/mol K}$$

Implica una variación de  $Q$  y  $\Delta S$  del 4 %. El parámetro  $\Delta T(0.5)$  varía en menos de 1 K (línea a trazos).

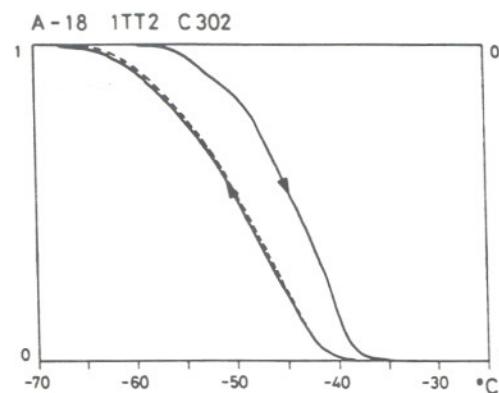

Si variamos las temperaturas de la retransformación:

$$A_s = -59.5^\circ\text{C} \quad A_f = -34.0^\circ\text{C} \quad Q = 285 \text{ J/mol} \quad S = 1.25 \text{ J/mol K}$$

$$A_s = -60.0^\circ\text{C} \quad A_f = -32.0^\circ\text{C} \quad Q = 289 \text{ J/mol} \quad S = 1.26 \text{ J/mol K}$$

Implica una variación en  $Q$  y  $\Delta S$  del 1 %, y el ciclo de histéresis no resulta alterado.

```

1 REM
2 REM
3 REM
10 DIM A(6000)
60 X0=0 : Y0=0 : DX=0 : DY=0
70 PRINT " "
80 INPUT "NAME THERMOGRAM";FITXER$
90 OPEN "I", 3, FITXER$
100 INPUT "NOMBRE DE PUNTS A SALTAR A LLEGIR UTLS";NSALT,N
102 INPUT "UN PUNT DE CADA 1,2,3,...";ASALT
105 INPUT "RESOL & SENS";RESOL,SENS
110 IF NSALT=0 GOTO 150
120 FOR I=1 TO NSALT
130 INPUT#3, XX
140 NEXT I
150 FOR I=1 TO N
155 FOR K=1 TO ASALT
160 INPUT#3, X
165 NEXT K
168 A(I)=X
170 NEXT I
172 CLOSE 3
180 LPRINT "IN;SPI;"
190 INPUT "NOU QUADRE?INPUT#0";L
200 IF L=0 GOTO 220
210 GOSUB 1000
220 INPUT "UN PUNT DE CADA 1,2,3,...";KS
230 INPUT "DYN, DRIFT";DYN,DRIFT
240 PRINT "NOUS PTOT, PNEG?INPUT#0"
250 PRINT "VALORS ACTUALS";PTOT;PNEG : INPUT K
260 IF K=0 GOTO 280
270 INPUT "PTOT, PNEG (VALORS NORMALS 11,1)";PTOT,PNEG
280 PRINT "ALTRES PUNTS A DIBUIXR?INPUT#0"
290 PRINT "VALORS ACTUALS"
300 PRINT "NINIT";NINIT : PRINT "NPLOT";NPLOT
310 PRINT "NDT";NDT
320 INPUT K
330 IF K=0 GOTO 360
340 INPUT "NINIT, NPLOT, NDT";NINIT,NPLOT,NDT
345 NPLOT=NPLOT*KS
350 NSAUT=NPLOT/NDT
360 LPRINT "SC 0";NPLOT;"0,11;"
370 Z1=(PNEG/PTOT)*11
380 LPRINT "PA 0";Z1;"PD";NPLOT;Z1;"PU"
390 LPRINT "TL 0, 1.25;"
400 FOR I=NINIT TO NSAUT
410 X1=(I*NPLOT)/NSAUT
420 LPRINT "PA";X1;Z1;"XT;"
422 IF I=NSAUT THEN DARR=1
425 IF DARR=1 THEN LPRINT "PU";X1;Z1
427 NEXT I
430 FOR I=NINIT TO NPLOT STEP KS
440 S=A(I)*100
450 Y1=11*(PNEG+S*DYN-DRIFT)/PTOT
455 IF I=NINIT THEN LPRINT "PU";I;Y1
460 LPRINT "PD";I;Y1
470 NEXT I
475 LPRINT "PU;"
480 INPUT "NOU DIBUIX?INPUT#0";P
485 IF P=0 GOTO 495
490 GOTO 190
495 GOSUB 9000
500 INPUT "N, ZIN, ZFI, TFIN, DT";N, ZIN, ZFI, TFIN, DT
510 XX=(ZIN-ZFI)*DT/TFIN : S1=0

```

```
520 XZ=RESOL/SENS
530 FOR I=1 TO N
540 XY=A(I)-ZIN+XXX*(I-1)
550 A(I)=XY*XZ : S1=S1+A(I)
560 NEXT I
570 S1=S1*DT : PRINT "THERMOGRAM AREA (V/S)(";S1
580 GOSUB 9200
590 GOTO 190
1000 PRINT "XO I YO DE L'ORIGEN;DX I DY DEL QUADRE QUE ES VOL"
1010 PRINT "DIMENSIONS MAXIMES X=9800, Y=7200"
1020 PRINT "VALORS ACTUALS:";XO;YO;DX;DY
1030 INPUT XO, YO, DX, DY
1040 XA=XO+450 : YA=YO+279 : LPRINT "SC;"
1050 LPRINT "IP";XA;YA;XA+DX;YA+DY
1060 LPRINT "PA";XA;YA;"PD";XA+DX;YA;XA+DX;YA+DY;XA;YA+DY;XA;YA;"PU;"
1070 RETURN
9000 REM TRIA DE ZEROS INICIAL I FINAL
9010 INPUT "INDEX PER MIRAR";N1
9015 IF N1=0 THEN RETURN
9020 FOR I=N1-10 TO N1+10
9030 PRINT "I=";I;" ";A(I)
9040 S1=S1+A(I) : NEXT I
9050 S1=S1/21 : PRINT " VALOR MITJA=";S1 : S1=0
9060 GOTO 9010
9070 RETURN
9200 REM CALCUL AREA ENTRE N1 I N2
9210 INPUT "PUNT INIC., PUNT FINAL CALCUL AREA";N1,N2 : S1=0
9220 IF N1=0 GOTO 9280
9230 FOR I=N1+1 TO N2-1
9240 S1=S1+A(I)*1000
9250 NEXT I
9260 S1=S1+(1000*(A(N1)+A(N2))/2) : S1=S1*DT : PRINT " AREA(mV/s)=";S1
9270 GOTO 9210
9280 RETURN
```

```

1 REM
2 REM CALAREAM.BAS
3 REM
10 DEFDBL A,F : DEFINT I-N
20 DIM Y(5500),TI(10),TF(10),AP(10),TM(10),T(10),NB(10),N(10)
30 INPUT "TEMPS TOTAL MESURA, No DADES MESURA";TT,NT
40 DT=TT/NT
50 PRINT "DT=";DT
60 INPUT "No DE PARELLES TEMPERATURA, TEMPS";NM
70 INPUT "ZIN, ZFI, TFIN";ZIN,ZFI,TFIN
80 XZ=(ZIN-ZFI)/TFIN:AT=0:J=0:X=0:XX=0:ENT=0
90 INPUT "ENTRAR TEMPERATURA, TEMPS #0";L
100 IF L=0 GOTO 170
110 INPUT "NOM DEL FITXER TEMPER., TEMPS, INDEX";F$
120 PRINT "ENTRAR TEMPERATURA, TEMPS, INDEX DELS EXTREMS DELS INTERVALS"
130 OPEN "0",1,F$
140 FOR I=1 TO NM
150 INPUT TM(I),T(I),N(I):PRINT #1, TM(I),T(I),N(I):NEXT I
160 CLOSE 1 : GOTO 210
170 INPUT "NOM DEL FITXER PER LLEGIR TEMPER., TEMPS, INDEX";F$
180 OPEN "I",1,F$
190 FOR K=1 TO NM:INPUT #1, TM(K),T(K),N(K): NEXT K
200 CLOSE 1
210 XX=T(1): FOR I=1 TO NM: T(I)=T(I)-XX:NEXT I
220 INPUT "NOM DEL FITXER DE DADES";FITX$
230 OPEN "I",2,FITX$
240 INPUT "No. DE PUNTS A SALTAR, No. DE PUNTS A LLEGIR";NSALT,N
250 IF NSALT=0 GOTO 330
260 XX=NSALT*DT-XX:PRINT "XX";XX
270 IF XX<0 THEN XX=0
280 FOR I=1 TO NM
290 IF T(I)>XX GOTO 310
300 NEXT I
310 J=I-1:JK=J
320 FOR I=1 TO NSALT:INPUT #2,XI:NEXT I
330 FOR I=1 TO N
340 INPUT#2,Y(I):REM Y(I)=Y(I)*10
350 NEXT I
360 N1=N(J+1)-NSALT: NB=N(J+1)-N(J)
370 TP=(TM(J+1)-TM(J))/NB:DT=(T(J+1)-T(J))/NB
380 TX=TM(J)+TP*(NB-N1)
390 INPUT "IND=0 PER Z1=ZIN";IND
400 IF IND=0 THEN Z1=ZIN: GOTO 430
410 INPUT "T1";T1
420 Z1=ZIN-XZ*T1
430 FOR I=1 TO N1
450 S=294.998+.90153*TX-2.99275E-03*TX*TX
460 Y(I)=(Y(I)-Z1+XZ*(DT*I))/S
470 AT=AT+Y(I)*DT:Y(I-1)=AT
475 ENT=ENT+(Y(I)/(273.15+TX))
478 TX=TX+TP
480 NEXT I
485 I=I-1
490 PRINT " I=";I;" AT=";AT
500 FOR L=1 TO NM-(J+1)
510 J=J+1:NB(L)=N(J+1)-N(J)
520 TP=(TM(J+1)-TM(J))/NB(L):TX=TM(J):DT=(T(J+1)-T(J))/NB(L)
530 FOR K=1 TO NB(L)
550 S=294.998+.90153*TX-2.99275E-03*TX*TX
560 Y(I+K)=(Y(I+K)-Z1+XZ*(T(J)+DT*K))/S
570 AT=AT+Y(K+I)*DT : Y(K+I-1)=AT
575 ENT=ENT+(Y(K+I)/(273.15+TX))
578 TX=TX+TP
580 NEXT K

```

```

580 I=I+NB(L)
590 PRINT " I= ";I;" AT= ";AT
600 PRINT "NB(";L;")=";NB(L)
620 NEXT L
630 AX=.5*Y(I)*DT/S:AT=AT-AX:Y(I-1)=Y(I-1)-AX
635 ENT=Y(I-1)/(273.15+TX)
638 LPRINT "AREA TOTAL= ";AT:LPRINT "ENTROPIA= ";ENT
639 INPUT "SI ES UN FITXER SENSER, #0"; TOP
640 IF TOP=0 GOTO 656
641 FOR I=1 TO N-1
642 Y1=Y(I)/AT
643 IF Y1=>.1 GOTO 645
644 NEXT I
645 PRINT "10 PER CENT AL PUNT :";NSALT+I-1
646 FOR L=I-1 TO N-1
647 Y1=Y(L)/AT
648 IF Y1=>.5 GOTO 650
649 NEXT L
650 PRINT "50 PER CENT AL PUNT:"; NSALT+L-1
651 FOR K=L-1 TO N-1
652 Y1=Y(K)/AT
653 IF Y1=>.9 GOTO 655
654 NEXT K
655 PRINT "90 PER CENT AL PUNT:";NSALT+K-1
656 INPUT "ENTREU NOMBRE D'INTERVALS PER CALCULAR AREES";NA
660 XX=0
670 FOR I=1 TO NA
680 INPUT "TINIC., TFINAL";TI(I),TF(I):NEXT I
690 LPRINT
700 LPRINT "TIN, NIN", "TFI, NFI", " A.PARCIAL", " % A.TOTAL "
710 LPRINT
720 FOR I=1 TO NA
730 IF TI(I)>TF(I) GOTO 960
740 FOR L=JK TO NM
750 IF TI(I)=<TM(L) GOTO 770
760 NEXT L
770 IF L=1 THEN NIN=1 : GOTO 850
780 BB=0
790 IF L=2 THEN BB=N1: GOTO 840
800 FOR M=1 TO (L-2)
810 Z=M:IF Z=1 THEN BB=N1
820 BB=BB+NB(M)
830 NEXT M
840 NIN=CINT(BB+NB(L-1)*(TI(I)-TM(L))/(TM(L+1)-TM(L)))
850 FOR L=JK TO NM
860 IF TF(I)=<(TM(L)) GOTO 880
870 NEXT L
880 BB=0
890 IF L=2 THEN BB=N1: GOTO 940
900 FOR M=1 TO (L-2)
910 Z=M:IF Z=1 THEN BB=N1
920 BB=BB+NB(M)
930 NEXT M
940 NFI=CINT(BB+NB(L-1)*(TF(I)-TM(L))/(TM(L+1)-TM(L)))
950 GOTO 1170
960 FOR L=JK TO NM
970 IF TI(I)=<TM(L) GOTO 990
980 NEXT L
990 IF L=1 THEN NIN=1:GOTO 1070
1000 IF L=2 THEN BB=N1: GOTO 1060
1010 BB=0
1020 FOR M=1 TO (L-2)
1030 Z=M: IF Z=1 THEN BB=N1
1040 BB=BB+NB(M)
1050 NEXT M

```

```
1060 NIN=CINT(BB+NB(L-1)*(TI(I)-TM(L))/(TM(L+1)-TM(L)))
1070 FOR L=JK TO NM
1080 IF TF(I)=TM(L) GOTO 1100
1090 NEXT L
1100 BB=0
1110 IF L=2 THEN BB=N1: GOTO 1160
1120 FOR M=1 TO (L-2)
1130 Z=M: IF Z=1 THEN BB=N1
1140 BB=BB+NB(M)
1150 NEXT M
1160 NFI=CINT(BB+NB(L-1)*(TF(I)-TM(L))/(TM(L+1)-TM(L)))
1170 PRINT "TEMP., INDEX INIC., TEMP., INDEX FINAL";TI(I);NIN;TF(I);NFI
1180 AP(I)=Y(NFI-1)-Y(NIN-1) : XY=100*AP(I)/AT : XX=XY+XX
1190 PRINT "AREA INTERVAL= ";AP(I);" % AREA TOTAL= ";XY : PRINT
1200 PRINT "% CONJUNT INTERVALS RESPECTE AREA TOTAL";XX
1210 LPRINT "";TI(I);" ";NIN,"";TF(I);" ";NFI,AP(I),XY,XX:LPRINT
1220 NEXT I
1230 END
```

```

1 REM
2 REM DTEMPER2.BAS
3 REM
10 DIM N(20),T(20),A(5000)
20 INPUT "NOM DEL FITXER"; NOM$
30 OPEN "I", #1, NOM$
40 INPUT "NOMBRE DE PUNTS A SALTAR, A LLEGIR"; NSALT, NP
50 INPUT "UN PUNT DE CADA 1,2,..."; KS
60 FOR I=1 TO NSALT:INPUT #1,KK:NEXT I
70 FOR I=1 TO NP
75 IF EOF(1) THEN 130
80 INPUT#1,A(I)
90 FOR J=1 TO KS-1
95 IF EOF(1) THEN 130
100 INPUT#1, XX
110 NEXT J
120 NEXT I
130 INPUT "NOU QUADRE, NOUS DYN, DRIFT?INPUT#0";LC
140 IF LC=0 GOTO 160
150 GOSUB 2000
160 PRINT "SI EL No. DE PARELLES PUNT, TEMPER.=0"
162 PRINT "UTILITZA LES ANTERIORIS"
164 INPUT "NOMBRE DE PARELLES PUNT, TEMPERATURA?";L
166 IF L=0 GOTO 206
170 FOR I=1 TO L
180 INPUT N(I),T(I)
190 N(I)=N(I)-NSALT
200 NEXT I
205 GOTO 210
206 L=LA
210 I=1 : LA=L
220 J=1
230 DT=(T(I+1)-T(I))/(N(I+1)-N(I))
240 M=KS*(J-1)+1
250 IF M>=N(I+1) GOTO 290
260 T=DT*(M-N(I))+T(I)
270 GOSUB 8000
280 GOTO 240
290 I=I+1 : IF I>L GOTO 230
300 LPRINT "PU";TIN,Z1
305 INPUT "NOU DIBUIX AMB LES MATEIXES DADES? (S/N)";A$
306 IF A$="S" GOTO 130
310 INPUT "VOLS CONTINUAR EL FITXER (S/N)?";A$
320 IF A$="N" GOTO 340
330 GOTO 40
340 INPUT "VOLS LLEGIR UN ALTRE FITXER? (S/N)";A$
350 IF A$="S" GOTO 20
360 END
2000 REM INICIALITZA EL QUADRE I LES ESCALES
2010 PRINT "XO I YO DE L'ORIGEN;DX I DY DEL QUADRE QUE ES VOL"
2020 PRINT "DIMENSIONS MAXIMES X=9800, Y=7200"
2030 PRINT "VALORS ACTUALS:";XO;YO;DX;DY:PRINT "NOUS VALORS? INPUT #0"
2032 INPUT K
2034 IF K=0 GOTO 2075
2040 INPUT XO, YO, DX, DY
2050 XA=XO+450 : YA=YO+279 : LPRINT "SC;"
2060 LPRINT "IP";XA;YA;XA+DX;YA+DY
2070 LPRINT "PA";XA;YA;"PD";XA+DX;YA;XA+DX;YA+DY;XA;YA+DY;XA;YA;"PU;"
2075 INPUT "DYN, DRIFT";DYN, DRIFT
2080 PRINT "NOUS PTOT, PNEG?INPUT #0"
2090 PRINT "VALORS ACTUALS:";PTOT;PNEG : INPUT K
2100 IF K=0 GOTO 2120
2110 INPUT "PTOT, PNEG (VALORS NORMALS 11,1)"; PTOT, PNEG
2120 PRINT "ALTRES TEMPERATURES A DIBUIXAR?INPUT#0"

```

```
2130 PRINT "VALORES ACTUALES TIN, TPLOT, NDT";TIN;TPLOT;NDT
2140 INPUT K
2150 IF K=0 GOTO 2180
2160 INPUT "TIN, TFIN, NDT";TIN, TFIN, NDT
2165 IF TIN>TFIN THEN NDT=-NDT
2167 XX=TFIN-TIN : TPLOT=ABS(XX) : Y2=ABS(NDT)
2170 TSAUT=TPLOT/Y2
2180 LPRINT "SC";TIN;TFIN;"0,11;"
2190 Z1=(PNEG/PTOT)*11
2200 LPRINT "PA";TIN;Z1;"PD";TFIN;Z1;"PU"
2210 LPRINT "TL 0, 1.25;"
2220 FOR I=1 TO TSAUT
2230 X1=TIN+I*NDT
2240 LPRINT "PA";X1;Z1;"XT;"
2250 IF I=TSAUT THEN DARR=1
2260 IF DARR=1 THEN LPRINT "PU";X1;Z1
2270 NEXT I
2280 RETURN
8000 S=A(J)*100
8010 Y1=11*(PNEG+S*DYN-DRIFT)/PTOT
8020 IF J=1 THEN LPRINT "PU";T;Y1
8025 IF Y1<=0 THEN LPRINT "PU",T,"0;" : GOTO 8040
8030 LPRINT "PD";T;Y1
8040 J=J+1
8050 RETURN
```

```
1 REM
2 REM CEDENTAL.BAS
3 REM
10 REM PROGRAMA QUE DIBUIXA EL CANVI
20 REM D'ENTALPIA ASSOCIAT A UNA TRANSF. MARTENSITICA
30 REM EN FUNCIO DE LA TEMPERATURA
35 LPRINT "IN;SP1;"
40 DEFDBL A,F: DEFINT I-N
50 DIM Y(5500),TI(10),TF(10),TM(10),T(10),NB(10),N(10)
60 INPUT "TEMPS TOTAL MESURA, No. TOTAL DADES MESURA";TT, NT
70 DT=TT/NT
80 PRINT "DT= ";DT
81 KJ=0:JJ=0
82 INPUT "NOM DEL TITXER A GRAVAR X, TEMP. ";Z$
83 OPEN "O",3,Z$
90 INPUT "No. PARELLES TEMPERATURA, TEMPS";NM
100 INPUT "ZIN,ZFI,TFIN";ZIN,ZFI,TFIN
110 XZ=(ZIN-ZFI)/TFIN : AT=0: J=0: X=0: XX=0
115 INPUT "SI ES EL SEGON FITXER , INPUT #0";AP
116 IF AP=0 GOTO 120
117 INPUT "AT";AT
120 INPUT "ENTRAR TEMPERATURA, TEMPS #0";L
130 IF L=0 GOTO 200
140 INPUT "NOM DEL FITXER TEMPER., TEMPS, INDEX";F$
150 PRINT "ENTRAR TEMPERATURA, TEMPS, INDEX DELS EXTREMS DELS INTERVALS"
160 OPEN "O",1,F$
170 FOR I=1 TO NM
180 INPUT TM(I),T(I),N(I):PRINT#1, TM(I),T(I),N(I): NEXT I
190 CLOSE 1: GOTO 240
200 INPUT "NOM DEL FITXER PER LLEGIR TEMPER., TEMPS, INDEX";F$
210 OPEN "I",1,F$
220 FOR K=1 TO NM : INPUT #1, TM(K),T(K),N(K) : NEXT K
230 CLOSE 1
240 XX=T(1): FOR I=1 TO NM : T(I)=T(I)-XX: NEXT I
250 INPUT "NOM DEL FITXER DE DADES";FITX$
260 OPEN "I",2,FITX$
270 INPUT "No. DE PUNTS A SALTAR, No. DE PUNTS A LLEGIR";NSALT,N
280 IF NSALT=0 GOTO 360
290 XX=NSALT*DT-XX : PRINT "XX";XX
300 IF XX<0 THEN XX=0
310 FOR I=1 TO NM
320 IF T(I)>XX GOTO 340
330 NEXT I
340 J=I-1: JK=J
350 FOR I=1 TO NSALT : INPUT#2,X1: NEXT I
360 FOR I=1 TO N
370 INPUT#2,Y(I) : REM Y(I)=Y(I)*10
380 NEXT I
390 N1=N(J+1)-NSALT: NB=N(J+1)-N(J)
395 FOR I=1 TO NM : N(I)=N(I)-NSALT : NEXT I
400 TP=(TM(J+1)-TM(J))/NB : DT=(T(J+1)-T(J))/NB
410 TX=TM(J)+TP*(NB-N1)
420 INPUT "IND=0 PERZ1=ZIN"; IND
430 IF IND=0 THEN Z1=ZIN : GOTO 460
440 INPUT "T1";T1
450 Z1=ZIN-XZ*T1
460 FOR I=1 TO N1
470 S=309.724+.920751*TX-3.11139E-03*TX*TX
480 Y(I)=(Y(I)-Z1+XZ*(DT*I))/S
490 AT=AT+Y(I)*DT: Y(I-1)=AT
500 TX=TX+TP
510 NEXT I
515 I=I-1
520 PRINT "I= ";I;"AT= ";AT
```

```

525 FOR L=1 TO NM-(J+1)
530 J=J+1 : NB(L)=N(J+1)-N(J)
540 TP=(TM(J+1)-TM(J))/NB(L) : TX=TM(J) : DT=(T(J+1)-T(J))/NB(L)
550 FOR K=1 TO NB(L)
560 S=309.724+.920751*TX-.11139E-03*TX*TX
570 Y(I+K)=(Y(I+K)-Z1+XZ*(T(J)+DT*K))/S
580 AT=AT+Y(K+I)*DT : Y(K+I-1)=AT
590 TX=TX+TP
600 NEXT K
610 I=I+NB(L)
620 PRINT "I= ";I;"AT= ";AT
640 NEXT L
650 AX=.5*Y(I)*DT/S : AT=AT-AX: Y(I-1)=Y(I-1)-AX
660 PRINT "AREA TOTAL= ";AT
665 INPUT "SI ES EL PRIMER FITXER, INPUT #0";AC
666 IF AC=0 GOTO 668
667 INPUT "AREA TOTAL= ";AT
668 GOSUB 9000
669 INPUT "SI ES UN ESCALFAMENT #0";FF
670 IF FF=0 GOTO 675
671 FOR I=0 TO N-1
672 Y(I)=10000-(10000*Y(I)/AT)
673 NEXT I
674 GOTO 700
675 FOR I=0 TO N-1
680 Y(I)=10000*Y(I)/AT
690 NEXT I
700 INPUT "VOLS DIBUIXAR UN PUNT DE CADA 1,2,...";KS
710 INPUT "NOU QUADRE#0";ZZ
720 IF ZZ<>0 THEN GOSUB 2000
730 J=1
740 K=1
750 TP=(TM(2)-TM(1))/NB
760 TM=TP*K+TM(1)
765 PRINT "TM= ";TM
770 GOSUB 8000
780 IF K<=N1 GOTO 760
790 GOTO 850
800 TP=(TM(J+1)-TM(J))/(N(J+1)-N(J))
810 IF K>N(J+1) GOTO 850
820 TM=TP*(K-N(J))+TM(J)
825 PRINT "TM=", TM
826 PRINT "J=";J,"TM(J)(";TM(J)
830 GOSUB 8000
840 GOTO 810
850 J=J+1 : IF J<=NM GOTO 800
860 LPRINT "PU";TIN;"O;"
870 END
2000 REM INICIALIZA EL QUADRE I LES ESCALES
2010 PRINT "XO I YO DE L'ORIGEN; DX I DY DEL QUADRE QUE ES VOL"
2020 PRINT "DIMENSIONS MAXIMES X=9800, Y=7200"
2030 PRINT "VALORS ACTUALS:";XO;YO;DX;DY:PRINT "NOUS VALORS? INPUT #0"
2035 IF K=0 GOTO 2075
2040 INPUT XO, YO, DX, DY
2050 XA=XO+450 : YA=YO+279 : LPRINT "SC;"
2060 LPRINT "IP";XA;YA;XA+DX;YA+DY
2070 LPRINT "PA";XA;YA;"PD";XA+DX;YA;XA+DX;YA+DY;XA;YA+DY;XA;YA;"PU;"
2075 PRINT "ALTRES TEMPERATURES A DIBUIXAR? INPUT#0"
2080 PRINT "VALORS ACTUALS TIN, TPLOT, NDT";TIN, TPLOT, NDT
2090 INPUT K
2100 IF K=0 GOTO 2150
2110 INPUT "TIN, TFIN, NDT";TIN, TFIN, NDT
2120 IF TIN>TFIN THEN NDT=-NDT
2130 XX=TFIN-TIN : TPLOT=ABS(XX) : Y2=ABS(NDT)
2140 TSAUT=TPLOT/Y2
2150 LPRINT "SC";TIN;TFIN;"-1000, 10000;"
```

```
2160 LPRINT "PA";TIN;"O;";"PD";TFIN;"O;";"PU"
2170 LPRINT "TL O,1.25;"
2180 FOR I=1 TO TSAUT
2190 X1=TIN+I*NDT
2200 LPRINT "PA";X1;"O;";"XT;"
2210 IF I=TSAUT THEN LPRINT "PU";X1;"O;"
2220 NEXT I
2230 RETURN
8000 REM SUBRUTINA DE DIBUIX
8010 IF K=1 THEN LPRINT "PU";TM;Y(K-1)
8020 LPRINT "PD";TM;Y(K-1)
8022 IF KJ=5*JJ THEN GOTO 8024
8023 GOTO 8029
8024 PRINT #3,TM,Y(K-1): JJ=JJ+1
8029 KJ=KJ+1
8030 K=K+KS
8040 RETURN
9000 INPUT "VOLS EL 10% ? #0"; DC
9001 IF DC=0 GOTO 9048
9002 FOR I=1 TO N-1
9010 Y1=Y(I)/AT
9020 IF Y1=>.1 GOTO 9040
9030 NEXT I
9040 PRINT "10 PER CENT AL PUNT:";NSALT+I-1
9048 INPUT "VOLS EL 50% ? #0"; CC
9049 IF CC=0 GOTO 9098
9050 FOR L=I-1 TO N-1
9060 Y1=Y(L)/AT
9070 IF Y1=>.5 GOTO 9090
9080 NEXT L
9085 GOTO 9100
9090 PRINT "50 PER CENT AL PUNT:";NSALT+L-1
9098 INPUT "VOLS EL 90% ? #0"; NC
9099 IF NC=0 GOTO 9150
9100 FOR K=L-1 TO N-1
9110 Y1=Y(K)/AT
9120 IF Y1=>.9 GOTO 9140
9130 NEXT K
9135 GOTO 9150
9140 PRINT "90 PER CENT AL PUNT:";NSALT+K-1
9150 RETURN
```

```

1 REM
2 REM INTFREQ.BAS
3 REM
10 REM PROGRAMA D'INTEGRAR I DIBUIXAR n(t)
20 DIM F(5000), NF(10), TM(10), T(10)
30 INPUT "NOM DEL FITXER A LLEGIR"; NOM$
40 INPUT "NOMBRE DE PUNTOS A LLEGIR"; N1
50 INPUT "NOM DEL FITXER A GRAVAR"; FITX$
60 OPEN "I", 1, NOM$
70 OPEN "O", 2, FITX$
80 FOR I=1 TO N1
90 INPUT#1, F(I)
100 NEXT I
110 INPUT "NOMBRE DE TERCETS PUNT, TEMPS, TEMPERATURA"; NF
120 FOR I=1 TO NF
130 INPUT NF(I), T(I), TM(I)
140 NEXT I
150 I=1 : J=1 : F=0
160 DT=(T(I+1)-T(I))/(NF(I+1)-NF(I))
170 F=F+F(J)*DT
180 F(J-1)=F
190 PRINT#2, F
200 IF J>NF(I+1) GOTO 220
210 J=J+1 : GOTO 170
220 I=I+1 : IF I<NF GOTO 160
230 PRINT "VALOR MAXIM : "; F
240 GOSUB 2000
250 I=1 : J=1 : F=0
260 DTM=(TM(I+1)-TM(I))/(NF(I+1)-NF(I))
270 IF J>NF(I+1) GOTO 310
280 TM=(J-NF(I))*DTM+TM(I)
290 GOSUB 8000
300 GOTO 270
310 I=I+1 : IF I<NF GOTO 260
460 LPRINT "PU"; TIN, Z1
470 INPUT "NOU DIBUIX AMB LES MATEIXES DADES? (S/N)"; A$
480 IF A$="S" GOTO 240
490 INPUT "VOLS CONTINUAR EL FITXER (S/N)?"; A$
500 IF A$="N" GOTO 520
510 GOTO 50
520 INPUT "VOLS LLEGIR UN ALTRE FITXER? (S/N)"; A$
530 IF A$="S" GOTO 20
540 END
2000 REM INICIALITZA EL QUADRE I LES ESCALES
2010 PRINT "X0 I Y0 DE L'ORIGEN;DX I DY DEL QUADRE QUE ES VOL"
2020 PRINT "DIMENSIONS MAXIMES X=9800, Y=7200"
2030 PRINT "VALORS ACTUALS: "; X0; Y0; DX; DY; PRINT "NOUS VALORS? INPUT #0"
2032 INPUT K
2034 IF K=0 GOTO 2075
2040 INPUT X0, Y0, DX, DY
2050 XA=X0+450 : YA=Y0+279 : LPRINT "SC;"
2060 LPRINT "IP"; XA; YA; XA+DX; YA+DY
2070 LPRINT "PA"; XA; YA; "PD"; XA+DX; YA; XA+DX; YA+DY; XA; YA+DY; XA; YA; "PU;"
2075 INPUT "DYN, DRIFT"; DYN, DRIFT
2080 PRINT "NOUS PTOT, PNEG?INPUT #0"
2090 PRINT "VALORS ACTUALS: "; PTOT; PNEG : INPUT K
2100 IF K=0 GOTO 2120
2110 INPUT "PTOT, PNEG (VALORS NORMALS 11, 1)"; PTOT, PNEG
2120 PRINT "ALTRES TEMPERATURES A DIBUIXAR?INPUT#0"
2130 PRINT "VALORS ACTUALS TIN, TPLOT, NDT"; TIN; TPLOT; NDT
2140 INPUT K
2150 IF K=0 GOTO 2180
2160 INPUT "TIN, TFIN, NDT"; TIN, TFIN, NDT
2165 IF TIN>TFIN THEN NDT=-NDT

```

```
2167 XX=TFIN-TIN : TPLOT=ABS(XX) : Y2=ABS(NDT)
2170 TSAUT=TPLOT/Y2
2180 LPRINT "SC";TIN;TFIN;"0,11;"
2190 Z1=(PNEG/PTOT)*11
2200 LPRINT "PA";TIN;Z1;"PD";TFIN;Z1;"PU"
2210 LPRINT "TL 0, 1.25;"
2220 FOR I=1 TO TSAUT
2230 X1=TIN+I*NDT
2240 LPRINT "PA";X1;Z1;"XT;"
2250 IF I=TSAUT THEN DARR=1
2260 IF DARR=1 THEN LPRINT "PU";X1;Z1
2270 NEXT I
2280 RETURN
8000 S=F(J)*100
8010 Y1=11*(PNEG+S*DYN-DRIFT)/PTOT
8020 IF J=1 THEN LPRINT "PU";TM;Y1
8025 IF Y1<=0 THEN LPRINT "PU",TM,"0;" : GOTO 8040
8030 LPRINT "PD";TM;Y1
8040 J=J+1
8050 RETURN
```